



Wkłady montażowe

Instrukcja montażu

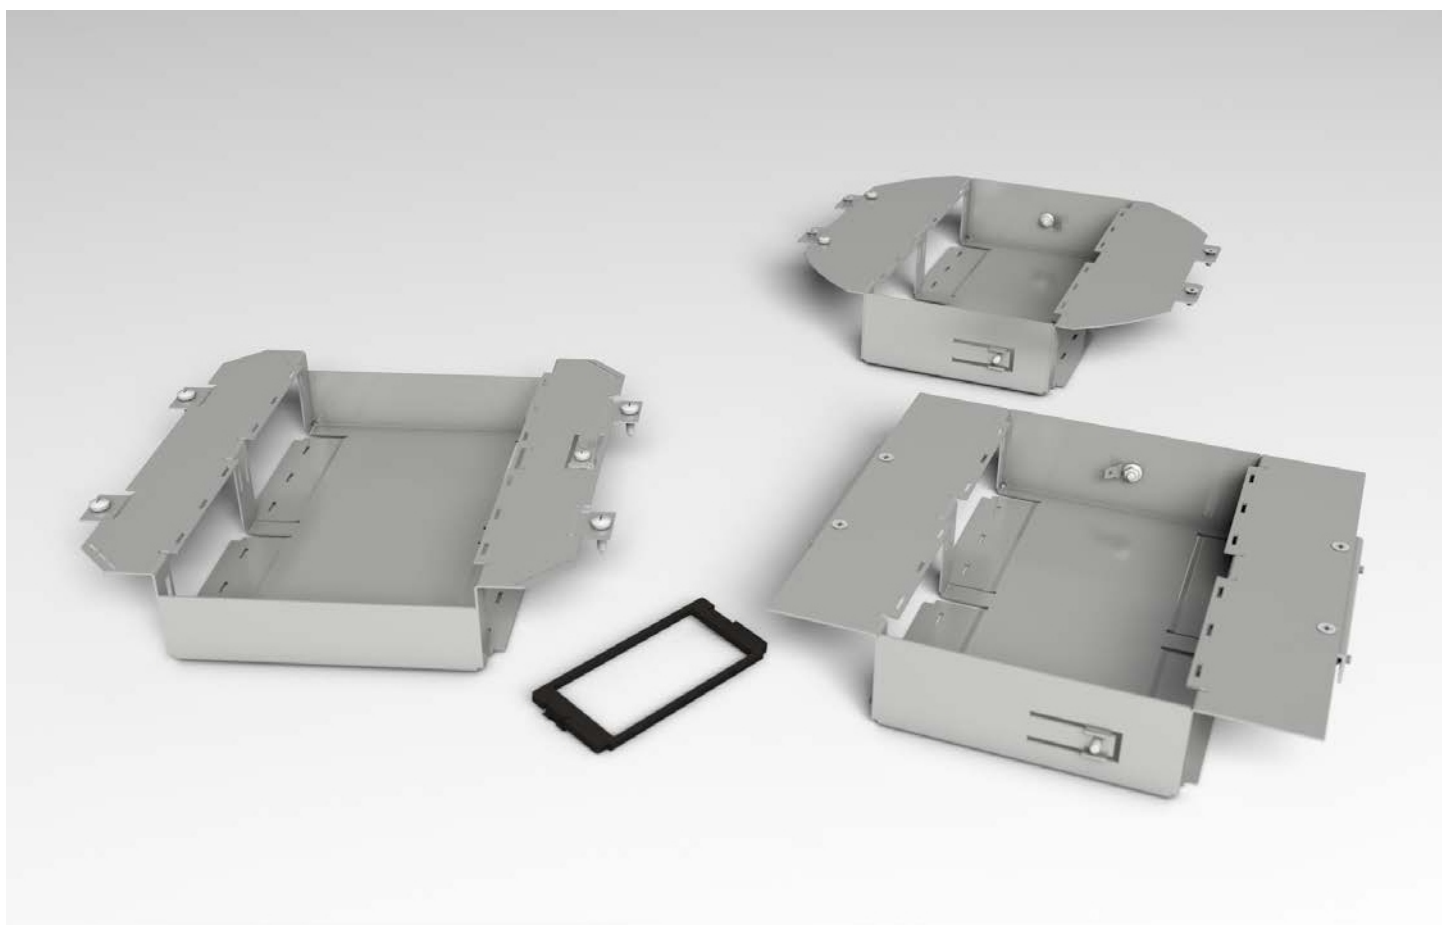


Wkłady montażowe

Instrukcja montażu

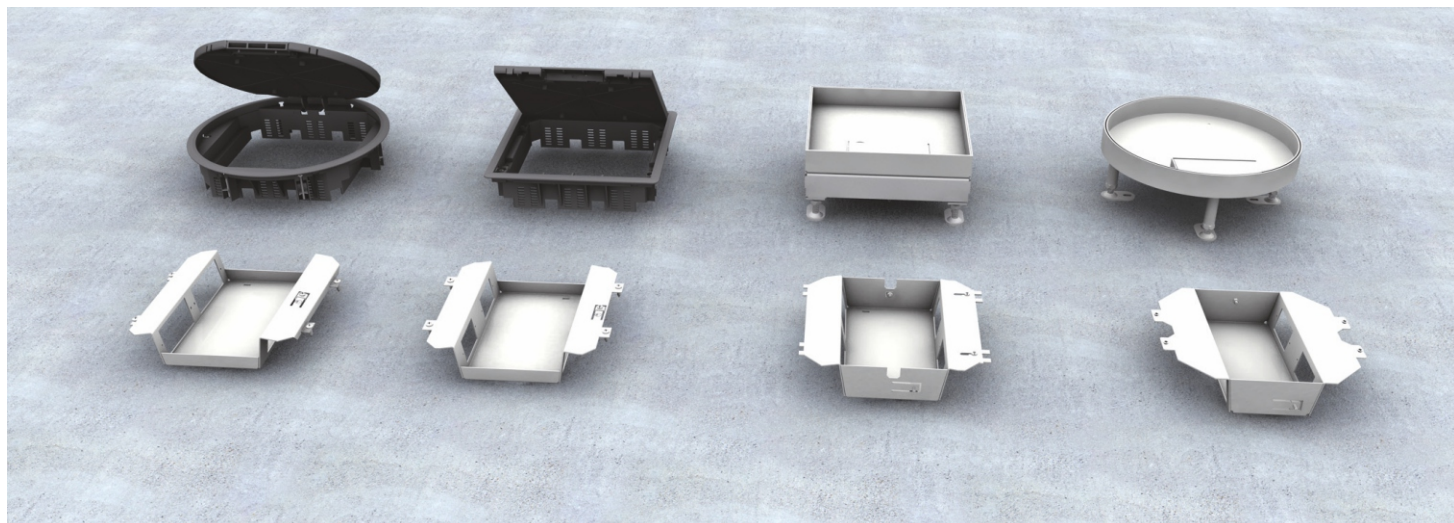


Wkłady montażowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Przeznaczone są do montażu w kasetach (puszkach) czworokątnych i okrągłych wykonanych zarówno z tworzywa sztucznego jak i ze stali nierdzewnej. W wkładzie montażowym możliwa jest instalacja do 4 gniazd modułowych 45x45 mm oraz 6-ciu pojedynczych gniazd transmisji danych. Minimalna wysokość podłogi umożliwiająca prawidłowy montaż wkładu w kasie (puszce) wynosi 65 mm.

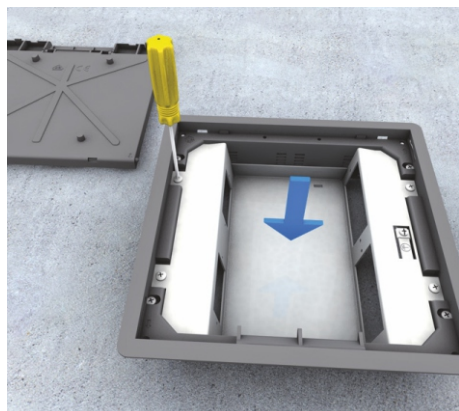


1 | Montaż w kasie uchylnej kwadratowej z tworzywa sztucznego

Wprowadzić od góry wkład montażowy do kasety kwadratowej z tworzywa sztucznego. Przy pomocy czterech śrub montażowych stabilnie przytwierdzić do ramki.

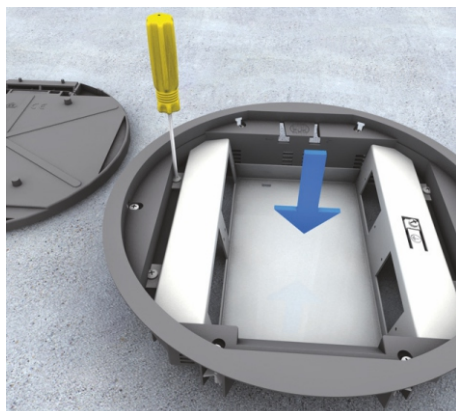


2 | Montaż w kasie uchylnej okrągłej z tworzywa sztucznego

Wprowadzić od góry wkład montażowy do kasety okrągłej z tworzywa sztucznego. Przy pomocy czterech śrub montażowych stabilnie przytwierdzić do ramki.

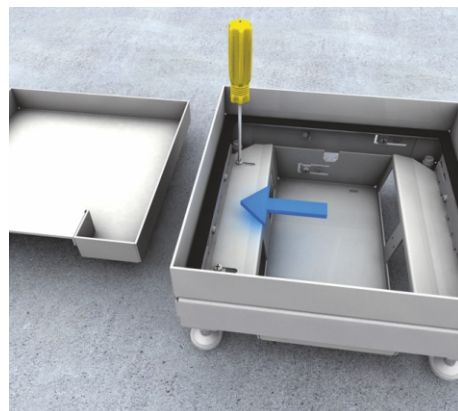


3 | Montaż w kasie kwadratowej wykonanej ze stali nierdzewnej

Wprowadzić do kasety wkład montażowy, wsunąć zaczepy w dwa otwory ramki montażowej, a następnie używając suwaków zablokować drugą stronę w otworach ramki montażowej, dokręcając je dwoma śrubami.

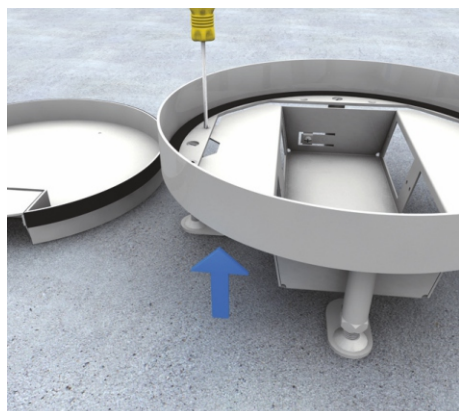


4 | Montaż w kasie okrągłej wykonanej ze stali nierdzewnej

Wprowadzić od dołu do kasety wkład montażowy, a następnie dokręcić go przy pomocy czterech śrub z łbem stożkowym bezpośrednio do kasety.

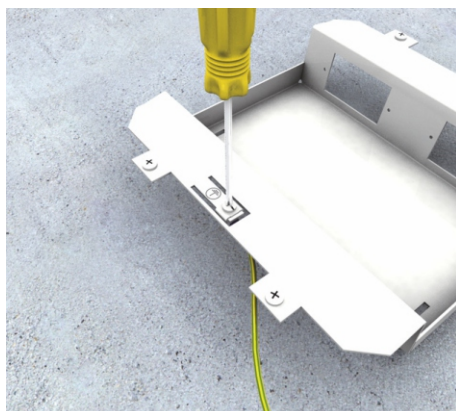

5 | Wyrównanie potencjału - wkład

Wszystkie elementy metalowe systemu muszą zapewniać wyrównanie potencjału. Wkład montażowy wyposażony został w zacisk uziemiający do którego należy przykręcić przewód uziemiający.

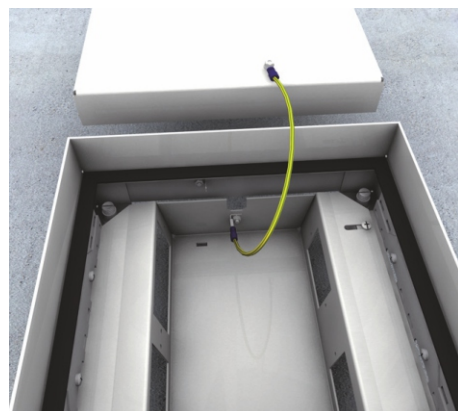


6 | Wyrównanie potencjału - pokrywa

Poprzez stałe połączenie przewodem uziemiającym pokrywy oraz wkładu montażowego zapewnione jest wymagane wyrównanie potencjału.


Wkłady montażowe

Instrukcja montażu

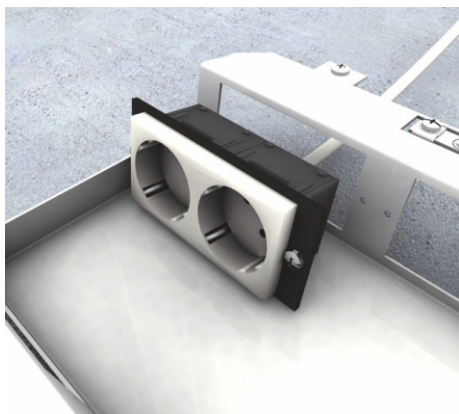


7 | Gniazda zasilające z uziemieniem 33°

Zatraskowe gniazda systemu Mosaic 45x45 mm zamontować od przodu w maskownicy montażowej UGEE2, a następnie po podłączeniu przewodu zasilającego z uziemieniem, dokręcić do wkładu montażowego. Wkład umożliwia montaż do 2 gniazd zasilających podwójnych.

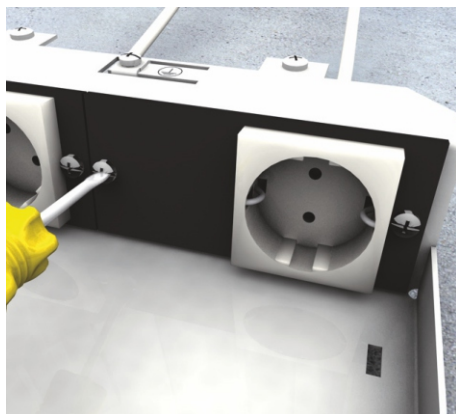


8 | Gniazda zasilające z uziemieniem 0°

Zatraskowe gniazdo systemu Mosaic 45x45 mm zamontować od przodu w maskownicy montażowej UGEE1, a następnie po podłączeniu przewodu zasilającego z uziemieniem, dokręcić do wkładu montażowego. Wkład umożliwia montaż do 2 gniazd zasilających pojedynczych.

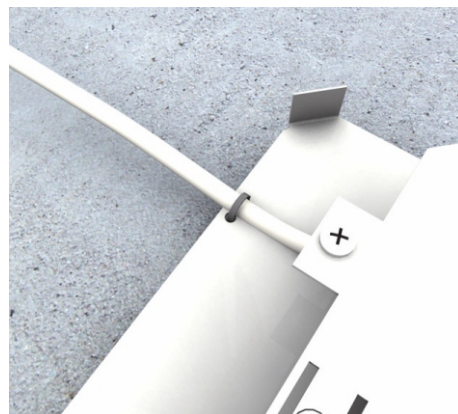


9 | Zabezpieczenie przed wyrwaniem

Przed zamontowaniem gniazda zasilającego w wkładzie montażowym, przewód doprowadzający prąd musi być zabezpieczony przed wyrwaniem poprzez przypięcie go opaską do płyty osłonowej UGE R (K/E). Przewody technologii transmisji danych zabezpieczyć - każdy z osobna

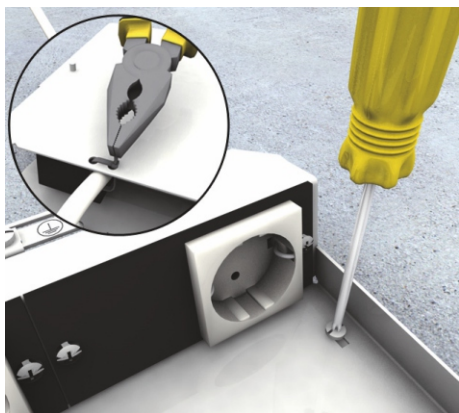


10 | Płyta osłonowa

Płyta osłonowa służy do zabezpieczenia przewodów i osprzętu zasilającego, a także daje możliwość zamocowania opasek przewodów w celu wyeliminowania ryzyka wyrwania ich z gniazd. Płytę osłonową instalować należy od dolnej strony wkładu montażowego.

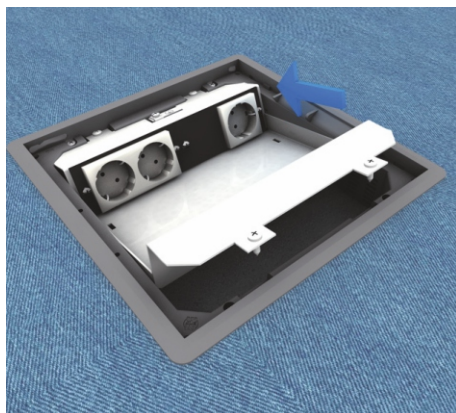


11 | Instalacja

Wkład z zainstalowanymi gniazdami zasilającymi należy umieścić w kasie (puszce) montując go od górnej strony.

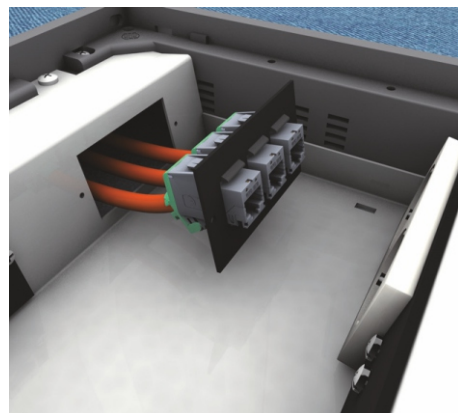


12 | Technologia danych

Gniazda przesyłu danych należy montować po przeciwległej stronie do zainstalowanych gniazd zasilających. Instalacja pojedynczego gniazda techniki przesyłu danych, odbywa się poprzez montaż zatraskowy od tyłu w maskownicy UDEP.

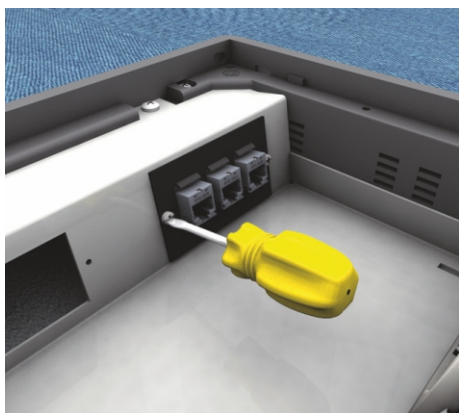

13 | Pojedyncze gniazdo przesyłu danych

Maskownicę z gniazdami transmisji danych należy dokręcić przy pomocy śrub do wkładu montażowego. W zależności od typu stosowanych gniazd, należy dobrać odpowiednią maskownicę. W jednym wkładzie montażowym dopuszcza się instalację do 6-ciu pojedynczych gniazd transmisji danych.

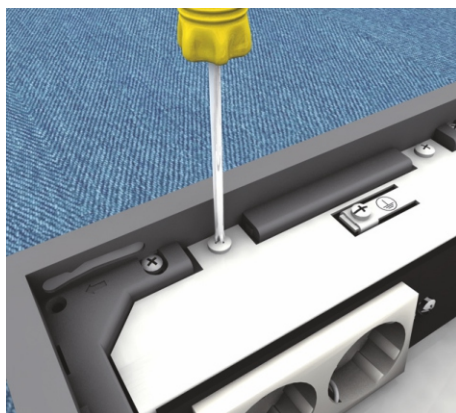

14 | Montaż wkładu

Ostatnim etapem jest montaż wyposażonego wkładu montażowego w kasie (puszce) za pomocą śrub.



15 | Wtyczki kątowe i wtyczki proste

Zarówno kable zasilające jak i kable przesyłu danych mogą być podłączane do gniazd przy pomocy wtyczek prostych, a także wtyczek kątowych. Przy stosowaniu wtyczek połączeniowych należy przestrzegać zalecanej przestrzeni montażowej oraz wymiarów podłączanych systemów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UGE-PL | 12-2013 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl